

8. PARTS LOCATION


MAIN A
Q101

Q404 - Q407
Q420 - Q423 Q403


IC91 IC92 IC19
Q951 Q952 Q902

IC93 IC94
Q904


Q111

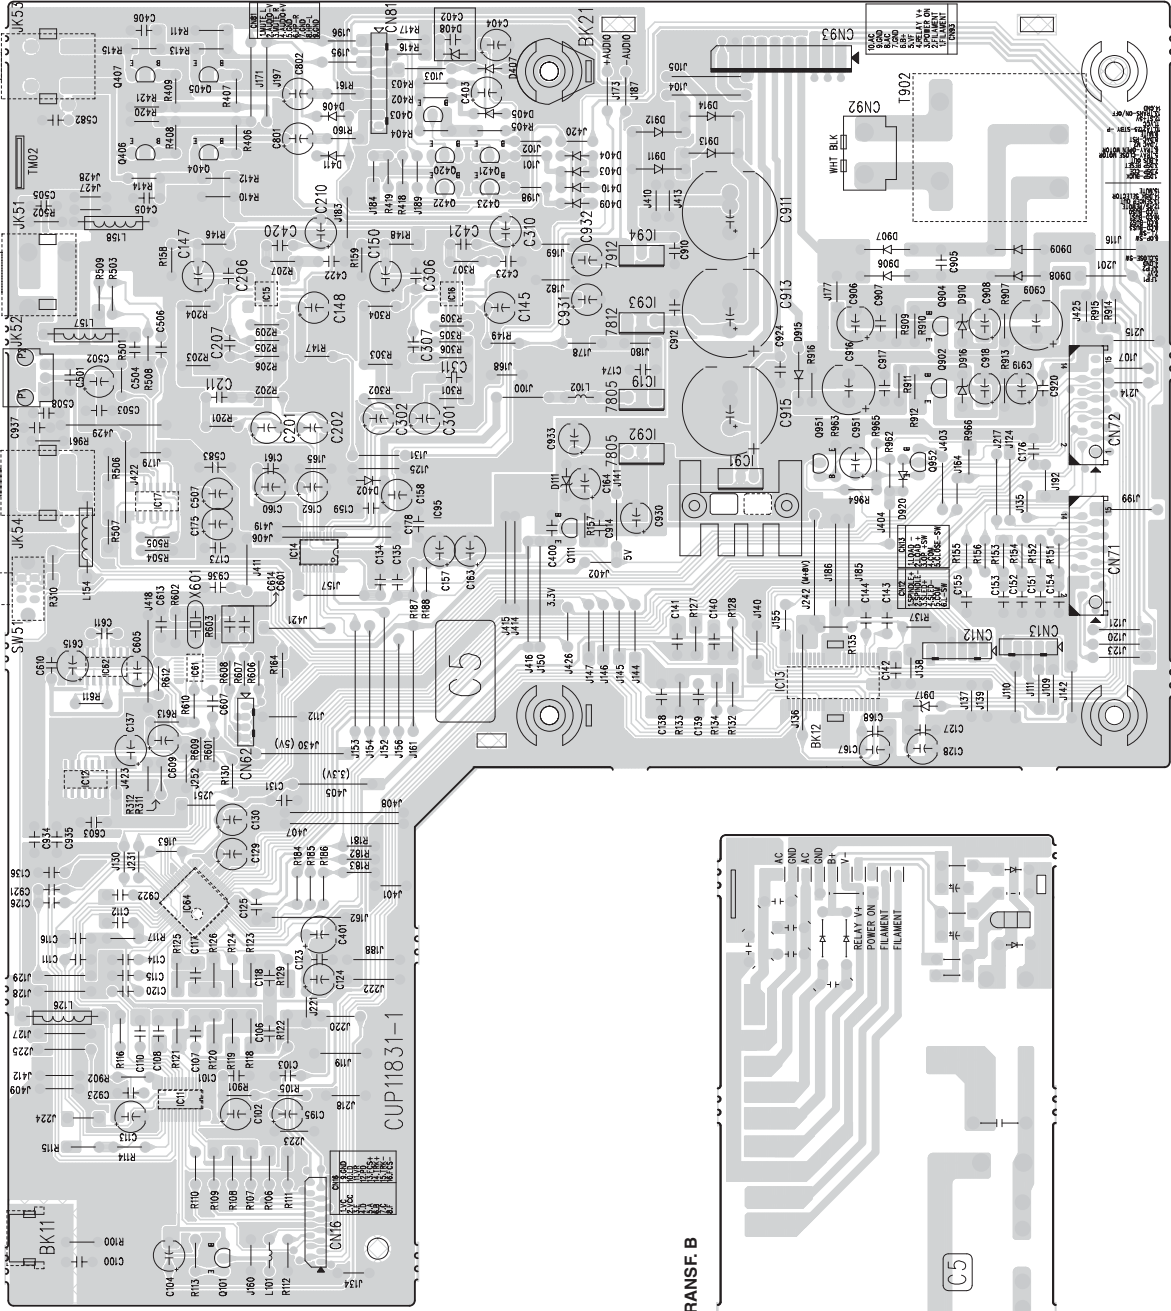

MAIN TRANSF. B

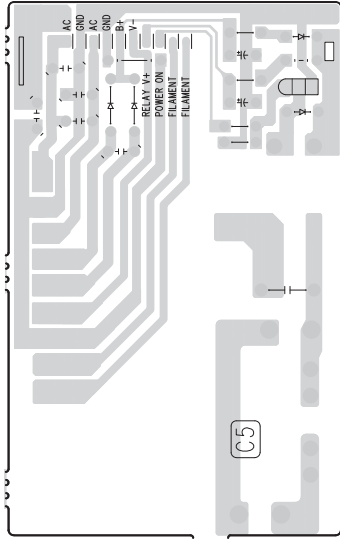

MAIN TRANSF. A
Q901

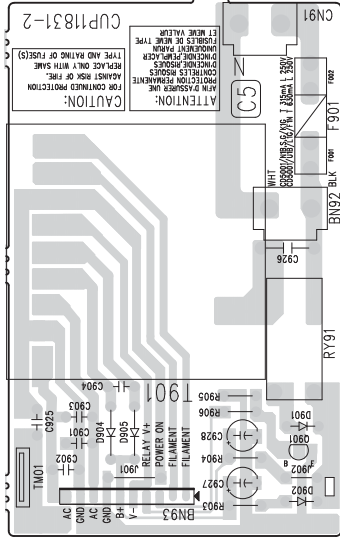

鉛フリー半田
半田付けには、鉛フリー半田 (Sn-Ag-Cu) を使用してください。
Lead-free Solder
When soldering, use the Lead-free Solder (Sn-Ag-Cu).

